

Licenciada:

Gladys Elizabeth Pálala Galvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licda: Pálala Galvez

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 1071-2017**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número **34-2017**, correspondiente al mes de septiembre del 2017, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000106.

Actividades Realizadas:

1. Asesoría y supervisión en la restauración y consolidación del muro Este interior extremo Sur del Recinto Central del edificio 5D-105.
2. Asesoría y supervisión en la restauración y consolidación del muro Este interior, extremo norte, del edificio 5D-105.
3. Asesoría y supervisión en la excavaciones realizadas en la fachada este, frente al recinto central extremo norte del edificio 5D-105.
4. Asesoría y supervisión en el labrado de piedra caliza para sillares.
5. Asesoría y supervisión en la elaboración de lejía.
6. Asesoría y supervisión en la elaboración de mezcla.
7. Apoyo a la Unidad de Dasonomía en el traslado de filiches de madera de la ruta Tikal-Uaxactún, al área de mantenimiento del Parque Nacional Tikal.

Resultados Obtenido:

1. Los trabajos de restauración en el muro Este interior, extremo sur, del recito central del edificio 5D-105, consistieron en desmontar los sillares que se encuentran movidos de su lugar original y los que se encuentran en mal estado de conservación para luego colocarlos de nuevo en su posición original. Las piedras quebradas se restitullen por otra nueva del mismo tamaño, se desmontaron y se colocaron 14 sillares. Se trabajó un área de 3.60m. de largo por 1.80m. que nos hace un área de 6.48m.2, de muro restuarado. Se utilizaron 9 cubetas de mezcla, 8 sillares nuevos, 4 cubetas de agua, 5 cubetas de cuñas de pedernal.
2. Los trabajos de restauración y consolidación en el muro Este interior, extremo Norte del recinto central del edificio 5D-105, consistieron en desmontar 17 sillares dislocados y en mal

- estado de conservación para luego regresarlos y colocarlos en su lugar original. Los sillares quebrados y en mal estado de conservación se cambian por otro sillar nuevo del mismo material y tamaño. Se trabajó un área de 3.70m de largo por 1.30m de alto, que nos hace un área de 4.81m². Se utilizó 12 cubetas de mecla, 5 sillares nuevos, 3 cubetas de cuñas, 6 cubetas de agua.
3. Los trabajos realizados en la fachada este, en frente del recinto central extremo Norte, del edificio 5D-105, consistió en la excavación de tres cuadrantes de 2.00m. X 2.00m. que nos hacen un área de 6.00m². y 9.00m³. de excavación.
 4. Los trabajos consistieron en el tallado de 15 piedras para sillares, que servirán en la restauración del muro Este interior, extremo Sur y Norte de la cámara central del edificio 5D-105.
 5. La elaboración de lejía, consistió en vertir 30 sacos de cal en una pileta, se le agrega 30 tambos de agua, para luego batir hasta dejar homogéneo, dejando reposar por 20 días mínimo antes de utilizarla. Este material se utilizará en la elaboración de mezcla para los trabajos de restauración en el recinto central del edificio 5D-105.
 6. La elaboración de mezcla consiste en vertir 20 carretadas de tierra caliza en una pileta se le agrega 20 carretas de cal reposada, agregando 10 tambos de agua, batiendo hasta llegar a una mezcla homogénea y consistente. Este material se utilizará en los trabajos de de restauración en el recinto central del edificio 5D-105.
 7. Apoyo a la Unidad de dasonomía, con dos operativos para el traslado de fliches de madera aserrada en ruta Tikal-Uaxactún, hacia el área de mantenimiento del parque Nacional Tikal.

Nota:

- Las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi contrato administrativo No. 1071-2017 y Acuerdo Ministerial No. 34-2017, y se amplía la información con detalles y fotografías en el informe de avances entregado a la administración.

BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

Vo.Bo.



Ingeniero **Dímas Gilardino Pérez Rivera**
Sub Administrador
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural