

Lic. Juan Alberto Monzón Esquivel
Viceministro Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Lic. Monzón Esquivel:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 35-2016 y Acuerdo Ministerial No. 24-2016. Correspondiente al mes de diciembre del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura sin número de serie y correlativo No. 000569**.

Actividades Realizadas:

1. Seguimiento a la preparación de materiales para la restauración.
2. Seguimiento a la restauración del primer cuerpo de sustentación, fachada este, esquina noreste, del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
3. Seguimiento a la restauración del primer cuerpo de sustentación, fachada norte, esquina noreste, del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
4. Seguimiento a la restauración del primer cuerpo de sustentación, fachada norte, esquina noroeste, del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.


Resultados Obtenidos

1. Se asesoró al encargado del grupo Francisco Cortez para que se continúen con la preparación de los materiales de restauración a cargo del ayudante Hugo Noel Figueroa Elías; para remover la cal hidratada de 1 piletas con 32 botes de 5 galones de agua y la preparación de 44 carretadas de mezcla con proporciones 4 X 2 (cuatro carretadas de tierra colada por 2 carretada de cal hidratada añejada, así como el molido de piedrín para producir 5 cubetas concreteras de polvillo. (inciso a, b y c)
2. Se asesoró al encargado del grupo Francisco Cortez Zac para dar seguimiento a la restauración en la recuperación de volúmenes de 3 filas del muro de fachada en la esquina noreste de la fachada este en el primer cuerpo de sustentación del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste; integrando 10 sillares de punta y 11 sillares laterales nuevos en las filas C y D, así como 8 sillares en las filas E y F a lo largo de 5.20m, finalizando la recuperación con embone y un relleno con piedrín y estuco de 0.10m de grosor.
3. Se asesoró al encargado de restauración Francisco Cortez Zac y sus ayudantes Isaías Och y José Alfredo García Ruíz, continuar la restauración en el primer cuerpo escalonado de la fachada norte, esquina noreste, esquina noreste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste a lo largo de 22.50m en la fila F. Integrando 22 sillares de punta y 24 sillares laterales, complementando la recuperación de

volumen con piedra de embone y una capa de relleno con piedrín y estuco como impermeabilizante de 0.10m de grosor a lo largo de 22.50m. (inciso a, b y c)

4. Se asesoró al encargado Francisco Cortez Zac y al restaurador Francisco Ladino Díaz y sus ayudantes Ángel Chun Guillen y Placido Aldana, continuar la restauración del primer cuerpo de sustentación fachada norte, esquina noroeste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. La integración de sillares nuevos en la fila F con longitud de 22.50m, donde integraron 12 sillares de punta y 13 laterales, completando la recuperación de volumen a lo largo de la fila y una capa de relleno con piedrín y estuco como impermeabilizante de 0.10m de grosor. (inciso a, b y c)
5. Se asesoró al encargado Francisco Cortez Zac, Placido Aldana y Ángel Chun Guillen, continuar con la restauración del primer cuerpo de sustentación fachada oeste, esquina noreste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. La integración de sillares nuevos en la fila F complementando la recuperación de volumen a lo largo de 3.25m, con piedra de embone y una capa de relleno con piedrín y estuco como impermeabilizante de 0.10m de grosor. (inciso a, b y c)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la clausula segunda de mi Contrato Administrativo No. 35-2016 y Acuerdo Ministerial No. 24-2016, y se amplía la información con detalles y fotografia en el informe de avances entregado a la Administración.

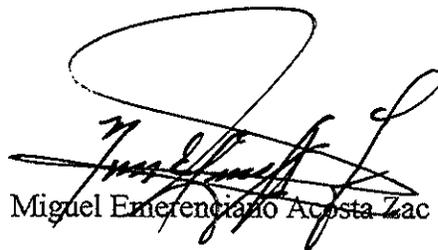

Miguel Emerenciano Acosta Zac

Vo. Bo.



Ing. Dimas Gilcardo
Pérez Rivera
Sub Administrador
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural